



MANUAL PROFESIONAL

MANUAL PROFISSIONAL | MANUEL PROFESSIONNEL | PROFESSIONAL MANUAL

XTREME 360° NIVEL LÁSER

NÍVEL LASER 360°
NIVEAU LASER 360°
360° LEVEL LASER



	⚠ CUIDADO Láser clase 2 No mire fijamente al haz de luz ni lo observe directamente con instrumentos ópticos.
	⚠ CAUTION Class 2 Laser Do not stare into the beam or view directly with optical instruments






ATENCIÓN: LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO DE ESTE ARTÍCULO, ES FUNDAMENTAL PARA SU SEGURIDAD Y PARA QUE EL PRODUCTO LE SEA SATISFACTORIO.

ATENÇÃO: LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO, É ESSENCIAL PARA A SUA SEGURANÇA E PARA A O PRODUTO PARA A SUA SATISFAÇÃO.

ATTENTION: LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, C'EST ESSENTIEL POUR VOTRE SÉCURITÉ ET POUR LA SATISFACTION DU PRODUIT.

CAUTION: PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS ITEM, IT IS ESSENTIAL FOR YOUR SAFETY AND FOR THE PRODUCT TO BE SATISFACTORY TO YOU.

Ref. 20960

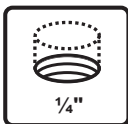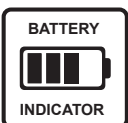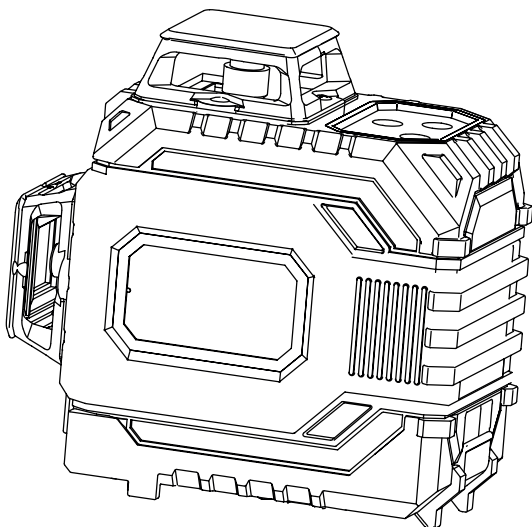

Introducción

El Nivel Láser 360° COLOTOOL® Ref. 20960, tiene un plano horizontal de 360° y dos verticales 360° que permiten al usuario nivelar con el suelo, pared y techo alrededor de la habitación. A través de los botones "H+" y "V-" puede cambiar diferentes líneas de dirección y elegir entre 4/8/12 líneas. Cuenta con carcasa Anti golpes de alta resistencia.

Características

Distancia con receptor	60 m
Distancia en trabajo	30 m
Temperatura en trabajo	-10°C a 50°C
Lugar de trabajo	interiores y exteriores
Rango de nivel automático	± 3° ± 1°
Precisión horizontal	± 1 mm / 5 m
Precisión vertical	± 1 mm / 5 m
Precisión derecha	± 1 mm / 5 m
2 x Batería	Li-ion 3.7V 6.4 Ah
Tornillo de fijación conector	1/4 "
Peso de la máquina	680 g sin batería
Clase de láser	Láser tipo 2
Color del láser	Verde
Clase de protección	IP54




Cuadro de control



- 1.- Botón de encendido ON/OFF
- 2.- Compartimento de la batería de litio
- 3.- Rosca para tornillo 1/4.
- 4.- Salida de láser horizontal H
- 5.- Salida de láser vertical V
- 6.- Salida de láser lado derecho D
- 7.- Cuadro de control
- 8.- Carcasa ANTI-SHOCK gran resistencia

Uso

1. Modo de nivelación automática



Pulse el interruptor de encendido **ON** para activar el modo de autonivelación, (luz indicadora de encendido)  mientras que la línea láser horizontal **H1** está brillando; presione brevemente **(H+)** para que, la línea láser horizontal **H2** brille a la vez; y pulsando repetidamente **(H+)** se irán alternando **H1** y **H2**. Pulsa brevemente **(V-)** para que aparezca la línea vertical **V1**, presionando de nuevo brevemente **(V-)** aparecerá la línea **V2**, pudiendo alternar entre ambas líneas **V1** y **V2**. Para ocultarlas volveremos a presionar **(V-)**. Si el láser se coloca sobre una superficie con una inclinación superior a 3°, el láser parpadeará rápidamente y emitirá un pitido constante. Para corregirlo, simplemente coloque el láser sobre una superficie plana.

Duración aprox. del haz de luz láser			
Modo normal		Modo pulso (ahorro)	
1 línea	Todas	1 línea	Todas
20 h.	7 h.	30 h.	12 h.




2. Modo Pulso (Ahorro de energía)

Con el instrumento en modo de nivelación automática, pulse brevemente el botón **(P)** y entrará en modo de pulso y el brillo de la línea láser se atenuará un poco (también puede ser utilizado como forma de ahorro de consumo de energía). En este momento, se puede utilizar un receptor dedicado para recibir señales láser. Vuelva a pulsar brevemente **(P)** para salir del modo pulso.

3. Modo Flash

Manteniendo el instrumento en modo pulso, pulse brevemente el botón , el nivel láser entrará en el modo de flash, y la línea láser abierta parpadeará a gran velocidad. Pulse brevemente de nuevo , saldrá de este modo.

4. Modo Slash

Mantén presionado el botón de encendido  cuando el dispositivo esté apagado.  Pulsando unos 2 segundos la máquina entrará en modo "Slash". El láser emitirá unas líneas láser cruzadas, indicando que está en modo de bloqueo de ángulo y que no se nivelará automáticamente. Vuelva a presionar 2 segundos  para salir del modo "Slash".

5. Modo control remoto

Presione el correspondiente botón en su control remoto para encender o apagar la luz láser de las líneas horizontales o verticales y ajuste el control del modo de recepción / modo de ahorro de energía.



Control remoto

Precaución

- 1.- Radiación láser: Los rayos láser se proyectan directamente en los ojos, causando daños oculares.
- 2.- Por favor, oriente el láser a la pared y no apunte el láser hacia personas o animales.
- 3.- No mire directamente al láser, perturbará su capacidad visual. Puede causar un accidente y dañar sus ojos.
- 4.- No utilice el láser cerca de niños ni permita que los niños utilicen instrumentos láser.
- 5.- No observe el rayo con una lupa o telescopio.
- 6.- Los espejos de reconocimiento láser no pueden utilizarse como gafas de protección. Después de ponerse el espejo de reconocimiento láser, puede ayudarle a identificar los láseres, pero no le protege de la radiación láser.
- 7.- No puede utilizar las gafas de reconocimiento láser como gafas de sol ni llevarlas puestas al aire libre con un espejo de reconocimiento láser.
- 8.- No utilice este instrumento en un entorno potencialmente explosivo, si hay líquido inflamable o en un lugar cargado de gas o polvo.
- 9.- No mantenga el instrumento cerca de personas con aparatos marcapasos.
- 10.- Debe estar alejado de soportes de datos magnéticos y o de máquinas propensas a interferencias magnéticas.

Mantenimiento y almacenaje

- 1.- Guárdelo siempre en un lugar seco.
- 2.- Antes de manipular, por favor, asegúrese de que el instrumento está bloqueado y apagado.
- 3.- Si la superficie del instrumento se moja, por favor, séquelo antes de guardarlo.
- 4.- Por favor, no utilice fuego o un secador electrónico para secar el instrumento.
- 5.- Por favor, evite que el instrumento se caiga. No repare el instrumento por usted mismo, y evite vibración en el instrumento continuamente.
- 6.- Por favor, no utilice detergentes fuertes o productos químicos para limpiar el instrumento. Puede utilizar agua o agua con una pequeña cantidad de jabón para limpiarlo.
- 7.- Limpie las ventanas de cristal con un paño suave. Manténgalas siempre limpias.
- 8.- Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo, retire la batería del mismo. Asegúrese antes de retirar la batería que el instrumento está bloqueado y apagado.

Garantía

Efectiva durante 1 año, contando como inicio la fecha de compra indicada en la factura original de compra, donde debe aparecer el nº de serie del producto. El registro de garantía sólo puede hacerse en www.nogosa.com/garantia. (ver condiciones)

Declaración de conformidad


NOGOSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (NOGOSA IBÉRICA, S.L.U.) declara con este documento que el NIVEL LÁSER 360° Ref. 20960, por su concepción y fabricación es conforme a las especificaciones de las directiva EMC 2014/30/UE. Normas: EN 61326-1:2013 / EN IEC 61000-3-2: 2019 / EN 61000 3-3:2013+A 1:2 2019.

Introdução

O Nível Laser COLOTOOL® 360° Ref. 20960, possui um plano horizontal de 360° e dois planos verticais de 360° que permitem ao utilizador nivelar o chão, a parede e o teto da divisão. Através dos botões "H+" e "V-" é possível mudar as diferentes linhas de direção e escolher entre 4/8/12 linhas. Caixa resistente e anti-shock.

Características

Distância do recetor	60 m
Distância de trabalho	30 m
Temperatura de trabalho	-10°C a 50°C
Local de trabalho	interiores e exteriores
Intervalo de nível automático	± 3° ± 1°
Precisão horizontal	± 1 mm / 5 m
Precisão vertical	± 1 mm / 5 m
Precisão do lado direito	± 1 mm / 5 m
2 x Baterias	Li-ion 3.7V 6.4 Ah
Parafuso de fixação	1/4"
Peso da máquina	680 g sem bateria
Classe de laser	laser de classe 2
Cor do raio laser	Verde
Classe de proteção	IP54

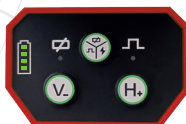

Panel de controlo



- 1.- Botão de ligar/desligar ON/OFF
- 2.- Compartimento da bateria de lítio
- 3.- Rosca do parafuso 1/4
- 4.- Saída de laser horizontal H
- 5.- Saída vertical do laser V
- 6.- Saída de laser do lado direito D
- 7.- Painel de controlo
- 8.- Caixa ANTI-SHOCK muito resistente

Uso

1. Modo de nivelación automática



Prima o interruptor de alimentação **ON** para ativar o modo de auto-nivelamento (luz indicadora de alimentação). Enquanto a linha laser horizontal **H1** está a brilhar, premir brevemente **(H+)** para que a linha laser horizontal **H2** brilhe ao mesmo tempo; e premindo repetidamente **(H+)** serão alternados **H1** e **H2**. Prima brevemente **(V-)** para visualizar a linha vertical **V1**, premindo de novo brevemente **(V-)** a linha **V2** deve aparecer, e pode alternar entre as duas linhas **V1** e **V2**. Para as esconder premir o botão **(V)**. Se o laser for colocado numa superfície com uma inclinação superior a 3°, o laser pisca rapidamente e emite um sinal sonoro. Para corrigir esta situação, basta colocar o laser numa superfície plana.

Duração aproximada do feixe laser			
Modo normal		Modo de pulso (económico)	
1 linha	Todas	1 linha	Todas
20 h.	7 h.	30 h.	12 h.




2. Modo Pulso (Economia de energia)

Com o instrumento no modo de auto-nivelamento, premir brevemente o botão **(P)** e este entrará no modo de impulsos e o brilho da linha laser diminuirá um pouco (pode também ser utilizado como modo de poupança de energia). Nesta altura, pode ser utilizado um recetor dedicado para receber sinais laser. Premir novamente **(P)** por breves instantes para sair do modo de impulsos.

3. Modo flash

Mantendo o instrumento no modo de impulsos, premir brevemente o botão  o nível laser entrará no modo de flash e a linha laser aberta piscará a alta velocidade. Se premir  brevemente novamente, sai deste modo.

4. Modo Slash

Premir e manter premido o botão  quando o aparelho estiver desligado . Se premir durante cerca de 2 segundos, a máquina entra no modo "Slash" O laser emite linhas laser cruzadas, indicando que está no modo de bloqueio de ângulo e não efectua o autonivelamento. Premir novamente  durante 2 segundos para sair do modo de "Slash"

5. Modo de controlo à distância

Prima o botão correspondente no telecomando para ligar ou desligar a luz laser das linhas horizontais ou verticais e ajustar o controlo do modo de receção / modo de poupança de energia.



Comando à distância

Precaução

- 1.- Radiação laser: Os raios laser são projectados diretamente nos olhos, causando lesões oculares.
- 2.- Apontar o laser para a parede e não apontar o laser para pessoas ou animais.
- 3.- Não olhe diretamente para o laser, pois isso irá perturbar a sua visão. Pode provocar um acidente e danificar os olhos.
- 4.- Não utilizar o laser perto de crianças nem permitir que estas utilizem instrumentos laser.
- 5.- Não observar o feixe com uma lupa ou telescópio.
- 6.- Os espelhos de reconhecimento de laser não podem ser utilizados como óculos de proteção. Depois de colocar o espelho de reconhecimento de laser, este pode ajudá-lo a identificar lasers, mas não o protege da radiação laser.
- 7.- Não é permitido utilizar os óculos de reconhecimento laser como óculos de sol ou usá-los ao ar livre com um espelho de reconhecimento laser.
- 8.- Não utilize este instrumento num ambiente potencialmente explosivo, se estiver presente um líquido inflamável ou num local carregado de gás ou poeira.
- 9.- Não manter o instrumento perto de pessoas com marca-passo.
- 10.- Deve estar afastado de suportes de dados magnéticos e de máquinas susceptíveis de sofrer interferências magnéticas.

Manutenção e armazenamento

- 1.- Conservar sempre num local seco.
- 2.- Antes de o manusear, certifique-se de que o instrumento está bloqueado e desligado.
- 3.- Se a superfície do instrumento ficar molhada, é necessário secá-la antes de o guardar.
- 4.- Não utilizar o fogo ou um secador eletrónico para secar o instrumento.
- 5.- Evitar deixar cair o instrumento. Não repare o instrumento por si próprio e evite vibrar o instrumento continuamente.
- 6.- Não utilize detergentes ou produtos químicos agressivos para limpar o instrumento, pode utilizar água ou água com uma pequena quantidade de sabão.
- 7.- Limpar as janelas de vidro com um pano macio. Manter as janelas sempre limpas.
- 8.- Quando o instrumento não for utilizado durante um longo período de tempo, retire a pilha do instrumento. Antes de retirar a pilha, certifique-se de que o instrumento está bloqueado e desligado.

Garantia

Válida por 1 ano, a partir da data de compra indicada na fatura de compra original, onde deve constar o número de série do produto. O registo da garantia só pode ser efectuado em www.nogosa.com/garantia. (ver condições).

Declaração de conformidade

NOGOSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (NOGOSA IBÉRICA, S.L.U.) declara com este documento que o NIVEL LASER 360° Ref. 20960, devido ao seu design e fabrico, cumpre as especificações da diretiva EMC 2014/30/EU. Normas: EN 61326-1:2013 / EN IEC 61000-3-2: 2019 / EN 61000 3-3:2013+A 1:2 2019.

Introduction

Le niveau laser COLOTOOL® 360° Réf. 20960. possède un plan horizontal de 360° et deux plans verticaux de 360° qui permettent à l'utilisateur de niveler le sol, les murs et le plafond de la pièce. Les boutons "H+" et "V-" permettent de changer les différentes lignes de direction et de choisir entre 4/8/12 lignes. Boîtier robuste et antichoc.

Caractéristiques

Distance du récepteur	60
Distance de travail	30
Température de travail	-10°C à 50°C
Lieu de travail	intérieurs et extérieurs
Intervalle de niveau autom.	± 3° ± 1°
Précision horizontale	± 1 mm / 5 m
Précision verticale	± 1 mm / 5 m
Précision à droite	± 1 mm / 5 m
2 x Batteries	Li-ion 3.7V 6.4 Ah
Vis de fixation	1/4"
Poids de la machine	680 g sans batterie
Classe de laser	Laser classe 2
Couleur du rayon laser	Vert
Classe de protection	IP54




Panneau de contrôle





- 1.- Bouton MARCHÉ/ARRÊT
- 2.- Compartiment de la pile au lithium
- 3.- Filetage 1/4"
- 4.- Saida de laser horizontal H
- 5.- Saida vertical do laser V
- 6.- Saida de laser do lado direito D
- 7.- Painneau de contrôle
- 8.- Boîtier ANTI-SHOCK très robuste

Utilisation

1. Mode de nivellement automatique



Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour activer le mode de nivellement automatique (*voyant d'alimentation*)  tandis que la ligne laser horizontale H1 brille; appuyer brièvement de manière à ce que la ligne laser horizontale H2 s'allume en même temps; et en appuyant de manière répétée sur (H+) H1 et H2 seront alternés. Appuyer brièvement (V-) pour visualiser la ligne verticale V1, puis appuyez à nouveau brièvement sur la touche (V-) la ligne V2 devrait apparaître et vous pouvez passer d'une ligne à l'autre (V1 et V2). Si le laser est placé sur une surface dont l'inclinaison est supérieure à 3°, le laser clignote rapidement et émet un signal sonore. Pour remédier à cette situation, il suffit de placer le laser sur une surface plane.

2. Mode pulsé (Économie d'énergie)



Lorsque l'instrument est en mode de nivellement automatique, appuyez brièvement sur le bouton  pour passer en mode pulsé et la luminosité de la ligne laser diminuera légèrement (ce mode peut également être utilisé comme mode d'économie d'énergie). À ce stade, un récepteur dédié peut être utilisé pour recevoir les signaux laser. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton  pour quitter le mode pulsé.

Durée approximative du faisceau laser			
Mode normal		Mode pulsé (économie)	
1 ligne	Toutes	1 ligne	Toutes
20 h.	7 h.	30 h.	12 h.

3. Mode flash

Lorsque l'instrument est en mode impulsion, appuyez brièvement sur le bouton  le niveau laser passe en mode flash et la ligne laser ouverte clignote à grande vitesse. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton  pour quitter ce mode.

4. Mode Slash

Appuyez sur la touche pendant 2 secondes . L'appareil passe en mode "Slash". Le laser émet une ligne laser croisée, pour vous rappeler que vous êtes en mode de verrouillage de l'angle et que le nivellement ne se fait pas automatiquement. ce stade, appuyez sur l'interrupteur de verrouillage ou maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes  L'appareil devrait quitter le mode "Slash" dans les 2 secondes.

5. Mode de commande à distance

Appuyez sur le bouton correspondant de la télécommande pour allumer ou éteindre la lumière laser sur les lignes horizontales ou verticales et régler le mode de réception / le mode d'économie d'énergie.



Précaution

- 1.- Rayonnement laser: Les faisceaux laser sont projetés directement dans les yeux, provoquant des lésions oculaires.
- 2 - Diriger le laser vers le mur et ne pas diriger le laser vers des personnes ou des animaux.
- 3 - Ne regardez pas directement le laser, car cela perturberait votre vision. Cela pourrait provoquer un accident et endommager vos yeux.
- 4 - N'utilisez pas le laser à proximité d'enfants et ne leur permettez pas d'utiliser des instruments laser.
- 5 - Ne pas observer le faisceau avec une loupe ou un télescope.
- 6 - Les miroirs de reconnaissance laser ne peuvent pas être utilisés comme des lunettes de protection. Une fois que vous avez mis le miroir de reconnaissance laser, il peut vous aider à identifier les lasers, mais il ne vous protège pas des rayonnements laser.
- 7 - Les lunettes de reconnaissance laser ne peuvent pas être utilisées comme lunettes de soleil ou portées à l'extérieur avec un miroir de reconnaissance laser.
- 8- N'utilisez pas cet instrument dans un environnement potentiellement explosif, en présence d'un liquide inflammable ou dans un endroit rempli de gaz ou de poussière.
- 9.- Ne pas tenir l'instrument à proximité de personnes portant un stimulateur cardiaque.
- 10.- Il doit être tenu à l'écart des supports de données magnétiques et des machines susceptibles de subir des

Entretien et stockage

- 1 - Toujours conserver dans un endroit sec.
- 2 - Avant toute manipulation, s'assurer que l'instrument est verrouillé et éteint.
- 3 - Si la surface de l'instrument est mouillée, séchez-la avant de la ranger.
- 4 - Ne pas utiliser le feu ou un séchoir électronique pour sécher l'instrument.
- 5 - Évitez de faire tomber l'instrument. Ne réparez pas l'instrument vous-même et évitez de le faire vibrer continuellement.
- 6 - N'utilisez pas de détergents ou de produits chimiques agressifs pour nettoyer l'instrument, vous pouvez utiliser de l'eau ou de l'eau avec une petite quantité de savon.
- 7.- Nettoyez les fenêtres en verre avec un chiffon doux. Veillez à ce que les fenêtres soient toujours propres.
- 8.- Lorsque l'instrument n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la pile de l'instrument.
Avant de retirer la pile, assurez-vous que l'instrument est verrouillé et éteint.

Garantie

Valable 1 an à partir de la date d'achat indiquée sur la facture d'achat originale, qui doit inclure le numéro de série du produit. La garantie ne peut être enregistrée que sur le site www.nogosa.com/garantia (voir conditions).

Déclaration de conformité

NOGOSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (NOGOSA IBÉRICA, S.L.U.) déclare par la présente que le NIVEL LASER 360° Réf. 20960, de par sa conception et sa fabrication, est conforme aux spécifications de la directive EMC 2014/30/EU. Normes : EN 61326-1:2013 / EN IEC 61000-3-2 : 2019 / EN 61000 3-3:2013+A 1:2 2019.



Introduction

The COLOTOOL® 360° Laser level Ref. 20960, has a 360° horizontal plane and two 360° vertical planes that allow the user to level the floor, wall and ceiling of the room. Using the "H+" and "V-" buttons, you can change the different direction lines and choose between 4/8/12 lines. Sturdy, anti-shock housing.

Features

Receiver receiving distance	60 m
Working distance	30 m
Working temperature	-10°C a 50°C
Working environment	indoors / outdoors
Automatic level range	± 3° ± 1°
Horizontal accuracy	± 1 mm / 5 m
Vertical accuracy	± 1 mm / 5 m
Right-angle accuracy	± 1 mm / 5 m
2x Batteries	Li-ion 3.7V 6.4 Ah
Fising screw connector	1/4"
Machine weight	680 g without battery
Laser class:	Laser type 2
Laser beam colour	Green
Protection class	IP54




Control Panel



- 1.- ON/OFF
- 2.- Lithium battery compartment
- 3.- Screw thread 1/4
- 4.- Horizontal laser output H
- 5.- Vertical laser output V
- 6.- Laser output on the right D
- 7.- Control panel
- 8.- Resistant ANTI-SHOCK case



How to

1. Automatic leveling mode:

Press the power switch ON to activate the self-levelling mode,  (power indicator light) while the horizontal laser line H1 is glowing; press briefly (H+) to make the horizontal laser line H2 glow at the same time; and pressing repeatedly (H+) will alternate H1 and H2. Briefly press (V-) to make the vertical line V1 appear, press again briefly (V-) to make the vertical line V2 appear, and you can switch between the two lines V1 and V2. To hide them, press (V-) again.

If the laser is placed on a surface with an inclination of more than 3°, the laser will flash rapidly and beep. To correct this, simply place the laser on a flat surface.

2. Pulse mode (Save energy)

With the instrument in self-levelling mode, briefly press the button  and it will enter pulse mode and the brightness of the laser line will dim a little (can also be used as a power saving mode). At this point, a dedicated receiver can be used to receive laser signals. Press briefly again  to exit the pulse mode.



Approximate laser beam duration

Approximate laser beam duration			
Normal mode		Pulse mode (economic)	
1 line	All	1 line	All
20 h.	7 h.	30 h.	12 h.

3. Flash mode:

Keeping the instrument in pulse mode, briefly press the button , the laser level will enter the flash mode, and the open laser line will flash at high speed. Short press  again, it will exit this mode.

4. Slash mode:

Long press when shutdown  the machine will enter slash mode in 2 seconds. The laser emits a cross laser line, reminding you that it is in angle lock mode and is not automatically leveled. At this time, push the lock switch to the ON position or long press it.  The machine will exit the slash mode in 2 seconds.

5. Remote control function.

Press the corresponding remote control button to control the lighting and extinction of horizontal and vertical laser lines, and the switching control of receiving mode / power saving mode.



Caution

- 1.- Laser radiation: Laser beams are projected directly into the eyes, causing eye damage.
- 2.- Please fix the laser wall and do not point the laser beam at people or animals.
- 3.- Do not look directly at the laser beam, it will disrupt the visual ability of other. - Cause an accident or hurt the eyes.
- 4.- Do not operate the laser projector around the childrens. Children should not be allowed to use laser instruments.
- 5.- Please do not observe beam with a magnifying glass or telescope.
- 6.- Laser recognition mirrors cannot be used as protective glasses. After putting on the laser recognition mirror, it can help you identify lasers. It does not protect you from laser radiation.
- 7.- You can't use laser recognition glasses as sunglasses or wear them, go to the street with a laser recognition mirror.
- 8.- Don't be in an explosive, if there is flammable liquid, operating instruments in a gas or dust environment.
- 9.- Don't keep the instrument close to the pacemaker.
- 10.- The instrument must be far away from magnetic data carriers and machines prone to magnetic interference.

Maintenance and storage

- 1.- Please store in a dry place.
- 2.- Before moving the instrument, please, make sure the instrument is locked and shut down.
- 3.- If instruments surface it's getting wet. Please, dry it before storing.
- 4.- Please do not use a fire or electronic dryer to dry the instrument.
- 5.- Please prevent the instrument for falling, do not repair the instrument by yourself, and avoid vibrating the instrument continuously.
- 6.- Please do not use strong detergents or chemicals to clean the instrument. You can use water or water with a small amount of soap to clean it.
- 7.- Please wipe the glass window with a soft cloth. Keep the window clean.
- 8.- When you don't use the instrument for a long time, remove the battery. Make sure that before removing the battery the instrument is locked and shut down.

Guarantee

Valid for 1 year from the date of purchase indicated on the original purchase invoice, which must include the product's serial number. The guarantee can only be registered at www.nogosa.com/garantia (see conditions).

Declaration of conformity

NOGOSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (NOGOSA IBÉRICA, S.L.U.) hereby declares that the LASER LEVEL 360° Ref. 20960, due to its design and manufacture, complies with the specifications of the EMC 2014/30/EU directive. Standards: EN 61326-1:2013 / EN IEC 61000-3-2: 2019 / EN 61000 3-3:2013+A 1:2 2019.



Los productos eléctricos no deben tirarse con la basura doméstica, sino que deben reciclarse en los centros de eliminación especiales previstos para ello.

Os produtos eléctricos não devem ser eliminados com o lixo doméstico, mas devem ser reciclados em instalações de eliminação especiais.

Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être recyclés dans des installations d'élimination spéciales.

Electrical products should not be disposed of with household waste, but should be recycled in special disposal facilities.



Calle La Serreta, 67 (Pol. Ind. El Fondonet) · 03660 NOVELDA (Alicante) Spain
T. +34 96 560 77 68 / +34 96 560 55 69 | cial@nogosa.com | www.nogosa.com

